

## 掘削工事に伴う遮水シート破損経過

月 日	時 間	請負業者	公社
11月8日	AM8:30	漏水調査開始(掘削開始)	
11月8日	AM9:00		所長と担当が請負業者と立会。遮水シートを破損しないように注意して作業することを指示した。
11月8日	AM12:00		作業が休憩に入ったので担当が現場から引き上げる。
11月8日	PM1:00		
11月8日	PM1:30	遮水シート破損(3箇所の内1箇所)を発見	担当が別業務に従事
11月8日	PM1:45	口頭により現場で遮水シートが破損したことを公社担当者に報告。	担当が遮水シートの破損を確認。破損箇所の養生を指示した。
11月8日	PM3:00	破損箇所を保護テープにて止水養生	担当が管理棟へ戻りシート破損の旨を報告した。
11月8日	PM3:10	漏水検知により破損部の確認。養生部が検知反応しないことを確認。	
11月8日	PM3:30		副理事長、常務、所長、次長で現場確認。副理事長より現場責任者に対し厳重注意を行った。
11月8日	PM4:30～5:00		甲賀市生活環境課、神区長、対策委員長、監視小委員長、県循環社会推進課、甲賀環境・総合事務所環境課へ電話にて報告した。
11月8日	PM5:00	養生を行った所から漏水検知されていないのを確認	
11月8日	PM5:05	掘削内に汚水が滞留しない様水替え(24時間)	

月 日	時 間	請負業者	公 社
11月9日	AM8:30～	漏水箇所調査	
11月9日	AM9:00～	2日目掘削作業	副理事長より現場責任者に対し嚴重注意を行うと共に始末書を提出するよう指示した。 担当が現地立会を行う。
11月9日	PM1:00	漏水検知器が検知した箇所を発見したが、それ以外にも検知器が反応している箇所があるので調査を続ける。	担当が現地立会。
11月9日	PM3:30	前日の掘削作業時に破損していた箇所(2箇所)を新たに発見した。	
11月9日	PM3:40	保護テープにて止水養生	
11月9日	PM4:00	調査結果を公社へ報告。	
11月9日	PM4:30	撮影のため保護テープを剥がしたので再度保護テープを貼った。	現地確認および破損箇所の撮影。
11月9日	PM5:00	漏水検知システムで異常がないことを確認した。	
11月10日		現場での作業は無く、シート補修について業者間で打合せ。	
11月11日	AM8:30～	シート補修方法について公社と打合せ。	シート補修方法の打合せをした。
11月11日	AM11:00～	シート補修開始	所長と担当が現地立会。
	PM1:30～	補修部の溶着部検査	
11月12日	AM8:30～	補修部にウェットな状態の土を乗せ漏水検知システムで異常が無いことを確認した。	
11月15日	AM8:30～	補修部に散水後漏水検知システムで異常が無いことを確認した。	
11月16日	AM8:30～	埋め戻し作業	所長と担当が現地立会。
11月16日	AM11:20		漏水検知システムで異常がないことを確認した。
11月17日	AM8:30～	覆土作業開始。	現地立会。
11月17日	AM12:00	現場作業を全て終了。	